

# **3D Druck Vorbereitung**

Möchte man ein 3D – Modell ausdrucken, kann dies mit mehreren Programmen gemacht werden. Es wird dafür eine .stl Datei benötigt, welche vorher mit einem 3D Modellierungsprogramm erstellt wurde. Dieses Modell muss nun *gesliced werden*, um es mit einem 3D-Drucker drucken zu können. Dies geschieht mit einem speziellen Programm. Damit der Druck am Ende gut aussieht bzw überhaupt druckbar ist, müssen noch einige Schritte erfolgen. Diese werden hier beschrieben. Es werden speziell die Programme FlashPrint, und Simplify 3D beschrieben.

Das Programm FlashPrint ist im Gegenzug von Simplify kostenlos. Es ist aber ein proprietäres Programm und nur für Drucker der Firma Flashforge geeignet. Simplify hingegen unterstützt eine Vielzahl von 3D – Druckern.

#### **FlashPrint**

Das 3D-Modell, welches als .stl Datei abgespeichert wurde, kann über *File -> Load File* importiert werden.

File	Edit Print	View Tools	Help
	New Project	Ctrl+N	
	Save Project	Ctrl+S	
	Load File	Ctrl+0	K
	Save As		
	Examples	•	
	Recent Files	•	
¢	Preferences		
×	Quit		

Falls eine Warning – Meldung erscheint, diese mit Repair model bestätigen.

Nun sieht man das Modell und kann die Größe, Position und Ausrichtung ändern.





Das Objekt sollte immer im umrandeten Bereich positioniert sein, da dies die Größe der 3D – Druck Kammer darstellt.

Beim Menüpunkt *Extruder* kann der gewünschte Extruder ausgewählt werden. Wird der rechte Extruder ausgewählt, wird der Druck mit dem rechten Extruder gedruckt und umgekehrt.

Mit den Menüpunkten *Move, Rotate* und *Scale* kann das Objekt ausgerichtet, gedreht und vergrößert/verkleinert werden. Diese Menüpunkte sind alle selbsterklärend.

Unter dem Menüpunkt *Supports* können Supportstrukturen (Stützmaterial) hinzugefügt werden, falls diese benötigt werden.

## 3D\_3D-Druck





Über Add können manuell neue Supportstrukturen hinzugefügt werden. Mit *Delete* können welche manuell entfernt werden. Mit *Clear Supports* werden alle Supportstrukturen gelöscht. Im Menüpunkt *Support Options* werden die Einstellungen der Supports, die manuell oder automatisch erzeugt werden, eingestellt. Man kann hier zwischen *Treelike* und *Linear* wählen. Grundsätzlich gilt, dass ab einen Winkel von 45° oder einen Überhang von länger als 3 cm Supports verwendet werden sollten. Wenn man Modelle von Internetseiten wie z.B. thingiverse.com erhält, steht meistens dabei, ob man Supports benötigt oder nicht. Oft werden auch keine Supportstrukturen bei einem Winkel über 45° gebraucht (Ausprobieren ist die beste Art, um es herauszufinden).

Supports Type:	◯ Treelike	ar
Overhang Thresh:	45°	l
Pillar Size:	2,5mm	E

Ist zum Beispiel die Art auf *Linear* eingestellt, kann man darunter noch zusätzlich einstellen, ab welchem Winkel Supports generiert werden sollen und wie dick sie sein sollen (2,5mm ist ein Standardwert und ist eigentlich immer perfekt).



Supports Type: Oreelike Ouhear Overhang Thresh: 45° Pilar Size: 2,5mm OK Cancel Restore Defaults	Supports Options		×	
Overhang Thresh: 45° ; Pilar Size: 2,5mm ; OK Cancel Restore Defaults	Supports Type:	O Treelike	Linear	
Plar Size: 2,5mm : OK Cancel Restore Defaults	Overhang Thresh:	45°	•	
	Pillar Size:	2,5mm		
	OK	Cancel	Restore Defaults	
	2			
	4			
			J-	
	$\tau$			
			16	
				1
	_			
		A State		
	And and a second se			
	State of the local division of the local div			

Unser 3D-Benchy würde z.B mit den Einstellungen 45° und 2,5 mm diese Supportstrukturen bekommen. Das Boot kann aber trotzdem auch ohne Supports ohne Probleme gedruckt werden.

Supports Options	Treelike     O Linear	×
Overhang Thresh:	45°	•
Post Diameter:	3,0mm	÷
Base Diameter:	6,0mm	÷ 2
Base Height:	6,0mm	•



Wurde *Treelike* ausgewählt, so sehen die Supports aus wie ein Baum. Diese sind leichter zu entfernen, können aber bei größeren Supportstrukturen leicht brechen. Dies kann den Druck dann ruinieren, wenn während dem Druck die Strukturen schon brechen. Hier kann ebenfalls wieder der Winkel ausgewählt werden. Die anderen Einstellungen sollten so gelassen werden, wie sie sind.

Wurden Supportstrukturen erstellt und das Objekt richtig positioniert, ausgerichtet und auf die richtige Größe gebracht, kann es nun gedruckt werden.



Vorerst sollte nachgesehen werden, ob der richtige Drucker ausgewählt ist:

Danach können die Printeinstellungen festgelegt werden. Dazu klickt man den Menüpunkt Print an.

I want to:	Preview			
Machine Type:	FlashForge Creator	Pro		
Material Right:	PLA			
Material Left:	PLA			
Supports:	Automatch			3
Raft:	Disable			5
Resolution:	O Low (Faster)		🗌 Wall	
	Standard		🗌 Brim	
	O High (Slower)			
	O Hyper			
More Options	>>			
Layer Height	Shells Infil	Speed	Temperat	ure Others
Layer Height:		0,20mn	n	:
First Layer He	eight:	0,30mn	n	\$

Material Right und Left sollte PLA ausgewählt sein

Bei *Supports* sollte der gewünschte Extruder ausgewählt sein, wenn man welche verwendet.

Ist bei *Raft* ein Extruder ausgewählt, so wird unter dem Modell zuerst eine Plattform gedruckt. (Diese braucht man bei vielen alleinstehenden Supportstrukturen um die Haftung der Strukturen zu gewährleisten)



Unter *Layer Height* wird die Höhe der einzelnen Schichten (Layer) festgelegt. Je kleiner die Layerhöhe desto feiner wird das Objekt. Die Zeit des Druckes wird aber viel länger. Der erste Layer sollte immer größer sein als all die anderen, damit das Objekt nicht von der Printplatte weggerissen wird. Die Standardwerte betragen 0,20mm für alle und 0,30mm für den ersten Layer. Um feinere Modelle zu bekommen, sollte man 0,15mm oder 0,10mm als Layerhöhe wählen. Niemals sollte ein Wert größer als 0,30 gewählt werden, da die Drucker-Düse (Nozzle) nur einen Durchmesser von 0,40mm hat.

Layer Height	Shells	Infill	Speed	Temperature	Others		
Perimeter Shell	s:		3		-		
Top Solid Layer	rs:		10		-		
Bottom Solid La	ayers:		7	7			

Unter dem Tab Shells werden Einstellungen über die einzelnen Schichten getroffen.

Perimeter Shells sind die äußeren Linien eines Modells, sprich die Dicke des Modells (das Innere ist ein Netz, aber außen gibt es eine Wand). Drei ist hier ebenfalls ein Standardwert. Möchte man ein Modell außen stabiler machen, so soll dieser Wert erhöht werden. *Top/Bottom solid Layers* gibt an, wie viele Layer ausgefüllt werden sollen. Um höhere Stabilität zu bekommen, können auch hier die Werte erhöht werden. Als Normalwert kann 3 genommen werden.

Layer Height	Shells	Infill	Speed	Temperature	Others
Fill Density:			15%		-
Fill Pattern:			Line		-
Combine Infill:			Every 2	2 Layers	-

Unter *Infill* kann nun die Art der Füllung des Modells ausgewählt werden. Als Standard kann hier 15% und Linie gewählt werden. Der Unterschied besteht darin, dass die Software bei *Line*, Linien als Infill (Füllung)erzeugt, die abwechselnd in gegengesetzten Richtungen ausgerichtet sind. Wird *Triangle* ausgewählt, so werden die Linien zusätzlich als Dreieck angelegt. Mit *Hexagon* werden Sechsecke erzeugt. Mit diesen Einstellungen wird ebenfalls die Stabilität des Modells erhöht, hierbei liefert die Auswahl "Line" eine weniger stabile Struktur als "Triangle" oder "Hexagon". Der Druck von dieser dauert aber wiederum um einiges länger. Bei *Fill Density* wird die Dichte der Füllung ausgewählt. Je höher der Wert ist, desto mehr Infill wird erzeugt und das Modell wird stabiler (die benötigte Druckzeit wird aber wieder stark erhöht).

Linie 15%:

Linie 70%:





Hexagon 15%:



Die Geschwindigkeiten sollten auf 50mm/s und 80mm/s eingestellt werden.

Layer Height	Shells	Infill	Speed	Temperature	Others
Print Speed:			50mm/	s	-
Travel Speed:			80mm/	S	-
Right Extruder:			200°C		
Platform:			60 C		-

Die Temperatureinstellungen sind bei einem 3D – Druck sehr wichtig. Ist die Temperatur zu heiß, kann es zu einem unschönen Druck kommen. Ist sie zu gering, kann es sein, dass überhaupt nichts gedruckt wird, da das Material nicht schmelzen kann.

Als Standard sollte hier 200°C als Extrudertemperatur und 60° als Plattformtemperatur genommen werden.

Sind alle Einstellungen richtig eingestellt, kann das Programm gestartet werden, indem auf OK geklickt wird. Nun wird aus dem 3D – Modell der druckfähige G-Code erstellt. Diese benötigt der Drucker um seine Hardware ansteuern zu können. Man wird gefragt, wohin man die .x3g Datei speichern sollte. Am besten wählt man hier gleich eine SD – Karte aus, die man später in den Drucker einsteckt und von dort aus den Druck startet.

In FlashPrint sieht man nun eine Druckvorschau. Auf der linken Seite kann man mithilfe des Sliders jeden einzelnen Layer anschauen, wie er beim Druck danach aussieht. Man sollte unbedingt vorher nochmals nachsehen, ob alles passt. Wird z.B. irgendwo eine Fläche ohne Verbindung zu anderen Teilen des Modells gedruckt, sollte man an der betroffenen Stelle Supportstrukturen einfügen.

Wurde alles nochmal überprüft, kann unser Modell gedruckt werden. Dazu steckt man die SD- Karte in den Drucker und wählt "Print from SD- Card" aus (Dieser Vorgang kann von Drucker zu Drucker verschieden sein). Danach wählt man die gewünschte Datei aus und der Druck wird gestartet.



### Simplify 3D

Simplify 3D kann ebenso als Software verwendet werden. Hierfür muss am Anfang ebenfalls die .stl Datei importiert werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche import.



Ist dies geschafft, sollte das Modell zu sehen sein. Nun können wieder einige Dinge gemacht werden.



Mit der Schaltfläche *Center and Arrange* wird das Modell automatisch mittig und auf der Printfläche ausgerichtet. Auf der linken Seite befindet sich eine Toolbar in der sich nützliche Funktionen



befinden. Hier kann zwischen Auswählen **N**, Bewegen **A**, Scale **A**, und Rotate **A** ausgewählt werden. Darunter befinden sich einzelne Optionen, die die Sicht auf das Objekt verändern.



Diese zwei Schaltflächen sind ebenfalls wichtig. Wird das Zahnrad ausgewählt so öffnet sich das Machine Controll Panel. Wird die Option darunter ausgewählt, so öffnet sich ein kleines Fenster mit denen man Supportstrukturen hinzufügen kann.

Auswählen:

Wenn diese Option gewählt hat, können Ansichten auf das Objekt geändert werden. Ebenso kann man ein bestimmtes Objekt auswählen. Generell kann man durch Drücken des Mausrades die Ansicht zurücksetzen. Durch gedrückter rechter Maustaste kann die Ansicht nach Rechts, Links, Oben und Unten verschoben werden. Durch Drücken der Linken Maustaste und Verschieben der Maus wird die Ansicht in allen Richtungen gedreht.

Bewegen:

Ist die Option bewegen ausgewählt, so kann das Objekt nach Rechts, Links, Vor und Zurück geschoben werden, nicht aber in die Richtung der Z-Achse. Dafür muss man einen Doppelklick auf das Objekt machen. Nun erscheint am rechten Rand ein kleines Optionsfenster.

_				
Cha	nge Pos	ation		
xo	ffset	17,50	mm	
YO	ffset	-10,90	🔹 mm	
zo	ffset	0,00	🗘 mm	
		Reset Po	sition	
Char	nge Sca	ling		
	Size	e (mm)	Scale (	6)
х	60,0	D 🗘	100,00	
Y	31,0	D 🗘	100,00	
z	48,0	D 🗘	100,00	E
$\checkmark$	Uniform	Scaling		
		Reset S	cale	
Char	nge Rot	tation		
X R	otation	0,00	🗘 deg	
YR	otation	0,00	🗘 deg	
ZR	otation	0,00	🗘 deg	
_				

Hier kann die Position, Rotation und Größe manuell verändert werden.

Scale:

Ist Scale ausgewählt, so wird die Skalierung und Größe des Objektes eingestellt. Dazu wird die linke Maustaste gedrückt und die Maus verschoben, das Objekt wird nun proportional kleiner oder größer.

Wird wieder der Doppelklick getätigt, erscheint das oben erklärte Fenster. Beim Scaling ist es sehr wichtig, ob man Uniform Scaling braucht oder nicht. Ist Uniform Scaling eingeschalten, so wird das Objekt in allen Richtungen proportional vergrößert, sonst wird nur eine Größe verändert.

Rotieren:

Rotieren funktioniert gleich wie Scaling.



#### Supports:



Die Supporteinstellungen beinhalten die gleichen Einstellungen wie in FlashPrint. Man kann Typ einstellen, Größe, sie löschen und generieren.

#### Machine Control Panel:

X D.CD Y D.CD Z D.CD Accessory Control Active Toolhead Tool 0 Extruder 205 © ] Heated Bed 60 © ] Set Fan Speed Custom Commands Disable Motors Disable Motors	Zero X Zero Y Zero Z Zero Z Poce N Poce N C C On Off Enable Motors
Y U.U.U Z U.U.U Accessory Control Active Toohead Tool 0 • Extruder 205 © U • Heated Bed © © U Set Fan Speed Custom Commands Disable Motors Disable Motors	Zero Y Zero Z Porce N Porce N C C On Off Enable Motors
Z C.C.U. Accessory Control Active Toolhead Tool 0 Extruder 205 C Heated Bed 60 C Set Fan Speed Custom Commands Disable Motors Disable Motors	Zero Z Porce N
Accessory Control Active Toohead Tool 0 Extruder Active Toohead Extruder Beted Bed Extruder Extruder Extruder Disable Motors Extreme SD Card	sc On Off sc On Off Enable Motors
Active Toolhead Tool D  Extruder 205  Heated Bed 60   Set Fan Speed  Custom Commands  Disable Motors  Disable	%C     On     Off       %C     On     Off       %C     On     Off
Extruder 205      Extruder 205      Heated Bed 60      Extruder 205      Extrud	°C     On     Off       °C     On     Off
Heated Bed 60      Go	℃ On Off
Set Fan Speed	Enable Motors
Print from SD Card	
. Interneting Calif	Pause Current SD Print
Upload to SD Card	SD Card Status
Macro 1 Ma	icro 2 Macro 3
Override Settings Movement: 100% 58	Extrusion: 100%
Carlo	Override Settings Movement: 100% 58

Im Machine Control Panel verbindet man sich zu einem Drucker, der mit USB oder einer anderen seriellen Schnittstelle verbunden ist. Hier kann der Druckerstatus ausgelesen werden. Der Drucker kann hier manuell gesteuert werden. Über Print startet man einen Druck.

Wurde das Modell fertig bearbeitet, kann man die Druckeinstellungen festlegen. Dazu muss man als erstes einen neuen Prozess erstellen. Dazu klickt man links unten auf die Schaltfläche Add.



Name	Туре
Process1	FFF
O.u.	0.H.

Nun wurde ein neuer Prozess erstellt. Dieser erscheint in der Liste aller Prozesse. Möchte man spezielle Einstellungen nur für diesen einen Druck abspeichern, so kann dies geschehen, in dem man das Factory File (aktueller Workspace) speichert. Wurde der Prozess gespeichert so kann man ihn

bearbeiten, wenn auf Edit Process Settings

🚰 Edit Process Settings

geklickt wird.



ess name.	Process1				20			23
ct Profile:	PrintCube Small v	0.1			*	Update Profile	Save as New	Remove
ito-Configu	re for Material		A	uto-Configu	re for Print Qu	ality		
LA			- 0 0	Medium				• 🙂 🤇
neral Settir	ngs							
fill Percenta	ige:				25%	🔄 Include Ra	aft 🗌 Gene	rate Suppo
Extruder	Laver Additi	ons Infill Suppor	rt Temperature (	Cooling (	G-Code Sc	ripts Speeds	Other A	dvanced
Ex	truder List	Primary Ext	truder Toolhe	ad				
Primary E	to edit settings) Extruder	Overview						
		Extruder Toolhead	Index Tool 0		*			
		Nozzle Diameter	0,40 🖨 mm					
		Extrusion Multiplier	1,08					
		Extrusion Width C	Auto  Manual 0,4	Ю 😫 mr	m			
		Ooze Control						
		Retraction	Retraction Distance	1,50	🔹 mm			
			Extra Restart Distanc	e 0,22	🔹 mm			
			Retraction Vertical Lif	0,50	🖨 mm			
			Retraction Speed	2400,0	😫 mm/min			
Ad	d Extruder	Coast at End	Coasting Distance	0,20	≑ mm			
-	ove Extruder	Wipe Nozzle	Wipe Distance	5,00	÷ mm			
Remo								

In jedem Process sind mehrere Profile eingespeichert. Jeder Drucker besitzt mehrere Profile, die sich dann beispielsweise lediglich durch die Linienstärke unterscheiden. Ist kein Profil vohanden, so kann über das Menüitem *Help -> Configuration Assistant* eines speziell hinzugefügt werden.





Configuration Assistant	? ×	
Simplify3D <sup>™</sup> Integrated Software Solutions	Introduction         This wizard will help configure the Simplify3D         Software for your 3D printer. You can return to         this wizard at any time by going to Help >         Configuration Assistant.         Please select your printer from the list below. If         your printer is not listed, please choose "Other".         FlashForge Creator Pro         Felix 3.0 Single         Felix Pro 1         FlashForge Creator Dual         FlashForge Creator Single         FlashForge Dreamer         FlashForge Inventor         FlashForge Inventor         FlashForge Inventor         FlashForge Inventor	
FFF Settings	Cancel < Back Next >	? ×
Process Name: Process 1		
Select Profile: FlashForge Create	or Pro(6)	Update Profile Save as New Remove
Auto-Configure for Material	Auto-Configure for Print Quality	Auto-Configure Extruders
ABS	▼ 💿 🗢 Medium 👻 💿	Right Extruder Only

Nun wurde das Profil Flashforge Creator Pro(6) erstellt.

FFF Setting	]5								?	×
Process Name:	Process1									
Select Profile:	FlashForge Creator P	ro(6) (mo	fied)			•	Update Profile	Save as New	Remov	ve
Auto-Configu	re for Material		Auto-Con	figure for Print Qua	lity	🏮 Profil	e Name		?	×
ABS	•	0	Medium		- 0	Enter a na	ame for the new p	orofile.		
General Settir	ngs					Flashforg	je Test			
Infill Percenta	ige:							ОК	Can	ncel

Über Save as New kann dem Profil ein neuer Name gegeben werden.

Zuerst sollte das richtige Material ausgewählt werden. Wir wählen PLA als unser Material. Weiters wird die Print Quality eingestellt. Dies verändert einige Einstellungen, wie beispielsweise die Inifll Percentage. Diese kann aber auch darunter manuell mit dem Reiter eingestellt werden. Die meisten Einstellungen hier sind gleich wie im oben beschriebenen Programm. Wichtig ist, dass unter dem Punkt *Auto-Configure Extruders* der richtige ausgewählt ist. Wenn man nämlich die Temperatur des linken Extruders auf 200°C und hier *Right Extruder Only* eingestellt hat, wird nichts gedruckt.

	Processi							
lect Profile:	Flashforge Test					▼ Update Profile	e Save as New	Remov
uto-Configu	ure for Material		Auto-Configure for Print Quali	tγ		Auto-Configure	Extruders	
PLA		• • •	Fast	- 0	0	Right Extruder	r Only	
eneral Setti	ings							
nfill Percenta	age:				15	% 🗌 Include	Raft 🗌 Gen	erate Suppo
Extruder	Layer Additi	ons Infill Si	upport Temperature Co	oling G	-Code	Scripts Spee	ds Other	Advanced
Ex (click item)	ctruder List n to edit settings)	<b>Right</b> Ex	truder Toolhead					
Right Ext	truder	Overview						
Left Extru	uder	Extruder Toolh	ead Index Tool 0			*		
		Nerrie Dismet	n 0.40 🛋 mm					
		Nozzie Diamete	er 0,40 💌 mm					
1			EXCEL 1					
		Extrusion Multi	plier 0,90 🜲	112 22				
		Extrusion Multi	plier 0,90 🔄 h 🔿 Auto 💿 Manual 0,40	😫 mm	ſ			
		Extrusion Multi Extrusion Widt	plier 0,90 🔹 h 🔿 Auto 💿 Manual 0,40	🔹 mm	ň.			
		Extrusion Multi Extrusion Widt Ooze Control	plier 0,90 h 🔿 Auto 💿 Manual 0,40 Retraction Distance	➡ mm 1,00	mn	1		
		Extrusion Multi Extrusion Widt Ooze Control	plier 0,90 🐳 h O Auto 💿 Manual 0,40 Retraction Distance Extra Restart Distance	mm 1,00 0,00	mn	1		
		Extrusion Multi Extrusion Widt Ooze Control	plier 0,90 🐳 h 🔿 Auto 💿 Manual 0,40 Retraction Distance Extra Restart Distance Retraction Vertical Lift	<ul> <li>mm</li> <li>1,00</li> <li>0,00</li> <li>0,00</li> </ul>	<ul> <li>mn</li> <li>mn</li> <li>mn</li> </ul>	1		
		Extrusion Multi Extrusion Widt Ooze Control	plier 0,90 💽 h O Auto O Manual 0,40 Retraction Distance Extra Restart Distance Retraction Vertical Lift Retraction Speed	mm 1,00 0,00 0,00 1200,0	<ul> <li>mn</li> <li>mn</li> <li>mn</li> <li>mn</li> </ul>	ı ı ı/min		
bA	id Extruder	Extrusion Multi Extrusion Widt Ooze Control	plier 0,90 🐳 h O Auto  Manual 0,40 Retraction Distance Extra Restart Distance Retraction Vertical Lift Retraction Speed Coasting Distance	<ul> <li>mm</li> <li>1,00</li> <li>0,00</li> <li>0,00</li> <li>1200,0</li> <li>0,20</li> </ul>	<ul> <li>mn</li> <li>mn</li> <li>mn</li> <li>mn</li> <li>mn</li> </ul>	1 1 1 1/min 1		

Dies sind z.B. Standardwerte. Wurden Supports oder ein Raft benötigt, so muss die dafür vorgesehene Checkbox angehakt werden. Weiters können in den davor vorgesehenen Tabs weitere Einstellungen vorgenommen werden, welche auch im anderen Programm beschrieben sind.

3D\_3D-Druck

## 3D\_3D-Druck



xtruder	Layer	Additions	Infill	Support	Temperature	Cooling	G-Code	Scripts	Speeds	Other	Advanced
Layer Set	ttings					First Laye	r Settings				
Primary E	Extruder R	ight Extruder		•		First Laye	r Height 90	\$ %			
Primary L	ayer Heigh	t 0,3000	-	mm		First Laye	r Width 10	0 🗘 %			
T C-Hd						First Laye	r Speed 50	€ %			
Bottom S	olid Layers	3		•		Start Poin	ts				
Outline/P	erimeter Sh	ells 2		+		O Use ra	andom start	points for al	l perimeters		
Outline D	irection:	Inside-Out	O Out	side-In		Optim	ize start poir	nts for faste	st printing s	peed	
Print	islands sequ	uentially witho	ut optimi:	zation		O Choos	se start point	t closest to :	specific locat	tion	
Single	e outline cor	kscrew printin	g mode (	vase mode)		X: 0,	,0 ≑	Y: 0,0	≑ mm		

General				Intern	al Infill Angle	e Offsets		
Infill Extruder	Right Extr	uder	•	0	🗘 deg	45		
Internal Fill Pat	tern Rec	tilinear	•	Ad	d Angle	-45		
External Fill Pat	ttern Rec	tilinear	•	Rem	ove Angle			
Interior Fill Per	centage [1	.5 🌩 🤊	6	Pri	int every inf	ill angle on e	ach layer	
Outline Overlap	0 2	20 🗘 🤊	6					
Infill Extrusion	Width 1	.00 🗘 🤊	6	Extern	al Infill Angl	e Offsets		
Minimum Infill L	ength s	5,00 ≑ m	nm	0	🗘 deg	45		
Combine Infill E	ivery 1	l 🗘 la	ayers	Add	d Angle			
Include soli	d diaphrag	mevery 20	1 ayers	Remo	ve Angle			

Unter dem Tab Infill können noch zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden, welche bei FlashPrint nicht gehen wie beispielsweise den Winkel welchen das Infill macht. Im Oberen Bild befinden sich typische Werte. Diese sind aber schon voreingestellt und sollten nur anwendungsspezifisch verändert werden.



(uulei	Layer	Additions	11111	Capport	remperature	cooling	G-COUE	Scripts	opeeus	oulei	Auvance
	Sup	port Material G	Generatio	n		Automa	atic Placemen	t			
	$\checkmark$	Generate Sup	port Mate	erial		Only us	sed if manual	support is i	not defined		
						Suppor	tType Norr	nal		-	
	Sup	port Extruder	Right E	xtruder	•	Suppor	t Pillar Resolu	ution 4.00	1 mm		
	Sup	port Infill Perc	entage	25 🗘 🤊	6	Dapper		1,00			
	Ext	ra Inflation Dis	tance	0.00 🚔 m	m	Max Ov	erhang Angl	e 45	⊋ deg		
	LA			•/•• • III							
	Sup	port Base Lay	ers	0 🗧		Separa	tion From Par	t			
	Cor	mbine Support	Every	1 🗘 la	iyers	Horizon	tal Offset Fr	om Part	0,30	mm	
						Linner )	Vertical Sena	ration Laver	r 1		
	Der	ise Support				opper		adon Layer		-	
	Der	se Support Ex	truder	Right Extrude	r 🔻	Lower	Vertical Separ	ration Layer	s 1		
	Del										
	Der	nse Support La	yers 0	-		Support	t Infill Angles				
	Der	nse Infill Percer	ntage 70	0 🗘 %		0	t deg 0	(			
						Add	Angle				
						Add	Angle				
						Remov	/e Angle				

Auch in den Supporteinstellungen können noch zusätzliche Eigenschaften eingestellt werden. So kann z.B. der Winkel des Supports eingestellt werden und auch die Infill-Stärke. Dies ist beispielsweise wichtig, wenn man Support unter einer schmalen Brücke benötigt. Hier sollten die Supportstrukturen in einem anderen Winkel auftreten als die Lines der Brücke. Ebenso sollte hier das Support dicker sein als an anderen Stellen. Wie immer gilt hier die Devise, Ausprobieren ist das beste Strategie.

Temperature Controller List (dick item to edit settings)	Heated B	uild Platform T	emperature
light Extruder .eft Extruder Heated Build Platform	Temperature Id Temperature Co Relay Temperat Wait for tem	lentifier T0 ontroller Type: O Extruder ture Between Each: Laye nperature controller to stabiliz	Heated build platform     Loop     te before beginning build
	Per-Layer Temp	erature Setpoints	
	Layer	Temperature	Add Setpoint
	Layer	Temperature	Add Setpoint Remove Setpoint
	Layer	erature Setpoints Temperature 110	Add Setpoint Remove Setpoint Layer Number 1 + Temperature 200 + °C
Add Temperature Controller	Layer Temp	Temperature 110	Add Setpoint Remove Setpoint Layer Number 1 Temperature 200 C

Bei den Temperatureinstellungen kann die Temperatur der einzelnen Extruder eingestellt werden. Wie auch im Programm Flashprint sollte als Standardwert 200-210°C bei PLA und 230°C bei ABS als Temperatur für die Extruder verwendet werden. Die Plattform sollte bei PLA 60°C und bei ABS 110°C



heiß sein. Rechts unten können noch einige individuelle Temperatureinstellungen getätigt werden. So kann man beispielsweise nur für den ersten Layer eine andere Temperatur einstellen. (Kann nützlich sein, um die Haftung des Drucks an der Plattform zu gewährleisten).

Sollten irgendwelche Probleme beim Druck entstehen, kann der Troubleshootguide verwendet werden: <u>https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/</u>

Nun sind die Einstellungen fertig und es kann gedruckt werden. Dazu klickt man auf die Schaltfläche *Prepare to Print.* 



Es wird wieder eine Vorschauansicht angezeigt. Hat der Drucker eine SD-Card- Schnittstelle, so kann die Datei mit *Save Toolpaths to Disk* abgespeichert werden. Danach wird so wie bei FlashPrint verfahren. Ist der 3D- Drucker mit USB verbunden, so kann man den Druck über *Begin Printing over USB* starten. Dazu sollte man sich über das *Machine Control Panel* mit den Drucker verbunden haben.